

## TRABAJADOR SUFRE APLASTAMIENTO DE RUEDAS TRASERAS DE CAMIÓN

### DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

**Oficio:** Conductor

Conductor al momento de ingresar al establecimiento a cargar camión tolva con alimento, detiene marcha de camión para posicionarse en zona de pesa romana, momento en el cual trabajador accidentado solicita permiso para descender del vehículo para ir al baño posicionándose sobre base de concreto existente en romana para darle espacio a conductor y así continúe su trayectoria. Conductor de camión no se percató que trabajador pierde el equilibrio cayendo a plataforma de romana siendo aplastado por ambas ruedas traseras de doble eje. Conductor al llegar a estacionamiento le dan aviso de lo acontecido.

**Fecha del accidente:** Septiembre 2022



### CAUSAS Y PRECURSORES

**Situación de alto riesgo**



**Posicionamiento En línea de fuego (trayectoria de camión)**

**Controles de seguridad**



**Ausentes:**

- » **Falta de barrera** que impida descenso de pasajeros en zona inhabilitada para tránsito peatonal.
- » **Falta de señalética** de prohibición de tránsito en zona de pesa romana.
- » **Empresa principal** no cuenta con barrera dura de contención en perímetro de pesa romana.
- » **Empresa principal** no instala señalética de prohibición de tránsito peatonal en área de pesa romana.

**Inefectivos:**

- » **Falta de verificación** de entendimiento de procedimiento de trabajo por parte de conductores relacionado a la conducción y uso de camión tolva.
- » **No se identifican** los peligros asociados previos a la tarea.

**No se ejecutan:**

- » **No se respeta** indicación de procedimiento el cual sostiene prohibición de descender del vehículo en movimiento y/o en lugares inhabilitados.

**Cultura**



- » **No existe evaluación de entendimiento** relacionado al procedimiento de trabajo a conductores.
- » **No se realiza identificación de peligros y riesgos** asociados a la tarea por parte de trabajadores involucrados.
- » **Trabajadores no respetan indicación** de procedimiento de trabajo seguro.

### LECCIONES APRENDIDAS

- 1 **Solicitar a empresa principal formalmente, la instalación de barrera dura** en perímetro de pesa romana que impida en descenso y tránsito peatonal en el sector.
- 2 **Solicitar a empresa principal formalmente la instalación de señalética** de prohibición en zona de pesa romana de descenso y tránsito peatonal en el sector.
- 3 **Reinstrucción a conductores de camiones tolva** de procedimiento de uso y conducción destacando las prohibiciones y responsabilidades.
- 4 **Verificar entendimiento por parte de conductores nuevos** en inducción de ingreso y difusión de Procedimiento de trabajo [Conducción de camiones].